KTS 200/340/5XX News!

ESI[tronic] Info

New features with ESI [tronic] 2.0 ver. 2014/3

1. ESI[tronic] Version2014/3の内容

1.1 新しいダイアグノーシスソフトウエア　（ハイライト）

新しく加わったダイアグノーシスソフトウェアは、ESIの画面右上“メインメニュー”→“車両リスト”→“コントロールユニット診断”→“New”で確認することが出来ます。（要インターネット接続）

メーカー	モデル名	システムグループ	システム名	備考
Toyota/Lexus	Prius PHV	電流カマネージメント	HV　batt.　充電コントローラ　1.0	新規追加
	該当多数	エンジンコントロール	M-OBD	小変更 アップデート
	該当多数	TM コントロール	ステップ AT 4/5 速 ECT 1.0	小変更 アップデート
Suzuki	Wagon R, Solio	コンフォート 2	ランプ制御ユニット 1.0	新規追加
	Wagon R	コンフォート 2	レーダーセンサ 9.6.1	新規追加
Subaru	Legacy (BM, BR) / Exiga	TM コントロール	リニアトロニック CVT 1.0	小変更 アップデート
Daihatsu	Mira e:s 等	ABS	ABS 2.0	新規追加
	Mira e:s 等	シャシー/ステアリング	Electric power steering 2.0	新規追加
	Mira e:s 等	計器類	メーターパネル 1.0	新規追加
Mercedes Benz	該当多数	計器類	メーターパネル 3.1	新規追加
	該当多数	サービスインターバル	サービスインターバルリセット 2	新規追加
	該当多数		サービスインターバルリセット 2.1	新規追加
	該当多数		サービスインターバルリセット 2.2	新規追加
BMW	該当多数	エアバッグ	エアバッグ SIM 2.0	新規追加
VW	該当多数	サービスインターバル	サービスインジケータ 2.1	新規追加
Peugeot	該当多数	サービスインターバル	インターバル リセット 7.0	新規追加
	該当多数	パーキングブレーキ	電動パーキングブレーキ 7.0	新規追加
	該当多数	ABS	ABS MK 100	新規追加
Citroen	該当多数	サ-ビスインターバル	インターバルリセット 7.0	新規追加
	該当多数	パーキングブレーキ	電子パーキングブレーキ 7.0	新規追加
	該当多数	ABS	ABS MK 100	新規追加

BOSCH

1. ESI[tronic] Version2014/3の内容

1.2 新しいトラブルシューティングマニュアル（SIS）

2014/3バージョンで新たに加えられたダイアグノーシスソフトウェアの主なものを下記の表に示します。新しく加わったダイアグノーシスソフトウェアはESIの画面右上 “メインメニュー” → “車両リスト” → “SISトラブルシューティングマニュアル” → “New” で確認することが出来ます。（要インターネット接続）

メーカー	モデル名	システムグループ	システム名
TOYOTA	IQ 1.0	ブレーキシステム	ハイドロリックブレーキシステム
	Kluger 2.4i / 3.0i Kluger 2.4i 4WD / 3.0 4WD	ブレーキシステム	ハイドロリックブレーキシステム
LEXUS	RX 2.7i RX 350 3.5i RX 350 3.5i 4x4 RX 450h 3.5i RX 450h 3.5i 4x4	ランプ類	ヘッドランプレベルコントロール 1.0
NISSAN	Bluebird Sylphy 1.5i Bluebird Sylphy 1.8i Bluebird Sylphy 1.8i 4WD Bluebird Sylphy 2.0i	ブレーキシステム	ハイドロリックブレーキシステム
HONDA	CR-Z 1.5i Hybrid	ランプ類	ランプ機能 9.12.1
	Odyssey 2.4i Odyssey 2.4i 4WD	ランプ類	ランプ機能 9.12.1
SUZUKI	SX4 1.5i SX4 1.5i 4WD	電圧供給	スターターバッテリー

2. グローバル OBD II :実測値データ （モード1） 表示方法について

グローバル OBD II の実測値表記において車両からの実測値データの全数を
一括表示するようになりました。
任意の選択したデータのみを表示させたい場合にはそれぞれの項目のチェックボックス(①)
にチェックを入れ「選択のみ表示」のチェックボックス(②)にチェックを入れて下さい。

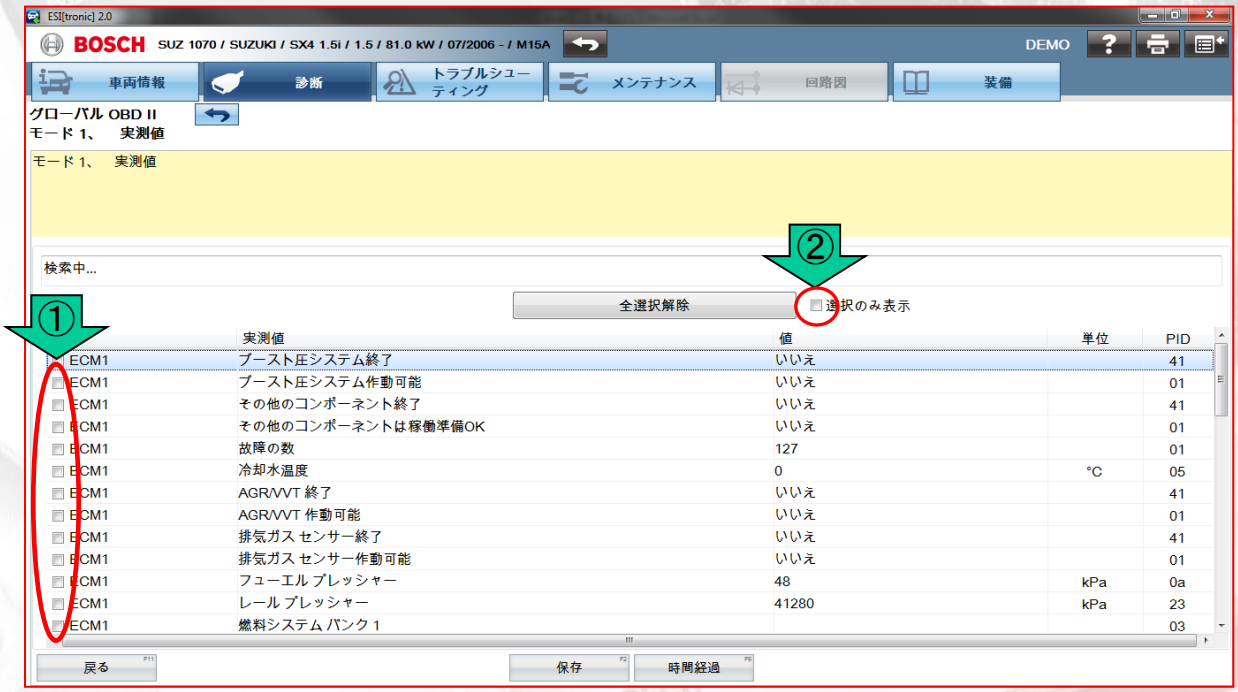

尚、時間経過表示(グラフ表示)については最大8個のデータまでの同時表記となっています。

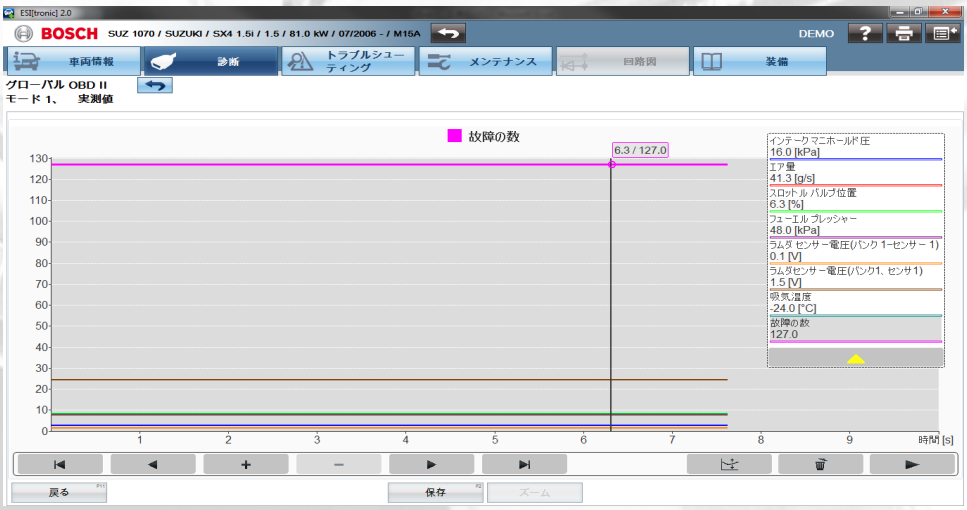

3. Windows 8.1でのKTS、FSAシリーズの使用に関して

Windows 8.1 では消費電力節約のために一定時間通信していないUSBデバイスとの通信を遮断する機能が追加されています。
このためKTSまたはFSA本体を認識しないことや、通信が途切れてしまうことがあります。

該当するハードウェア
KTS520, 530, 540, 550, 570,
FSA 500, 720, 740, 750

この場合の対策としてESI [tronic] 2.0 2014/3 ではこの対策ファイルが DVD1 に、格納されておりますのでご案内いたします。
尚、この作業はハードウェアごとに行う必要がありますので新たに別のハードウェアを設定する際には再度対策ファイルを起動させてください。

対策ファイル格納パス
…./ESI_2_0_DVD1_2014_3/WIN8_1/WIN8.1-USB-SP.exe

4. Windows 8.1でのKTS、FSAシリーズの使用: 対策ファイル実行方法

1. 上記、格納パスより対策ファイルWIN8.1-USB-SP.exeをダブルクリック。

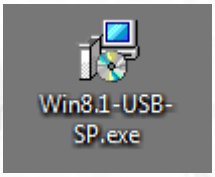

2. ファイルの実行が開始されると言語選択画面が表示されますので、「日本語」を選択しOKで先に進みます。

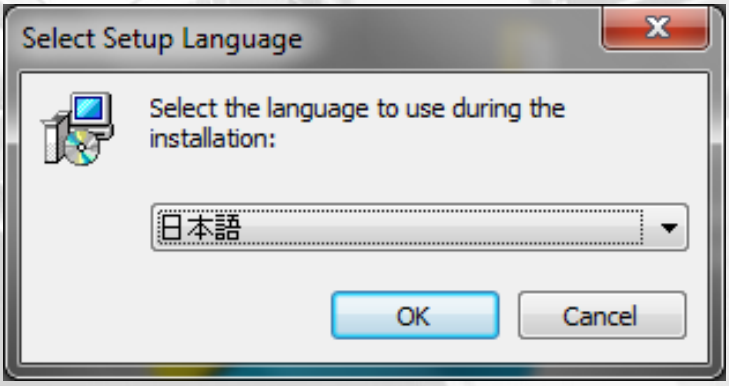

事項へ続く ⇒

3. Windows 8.1でのKTS、FSAシリーズの使用: 対策ファイル実行方法

3. インストール準備完了の画面に進みますので、そのまま「インストール」を選択してインストールを開始します。

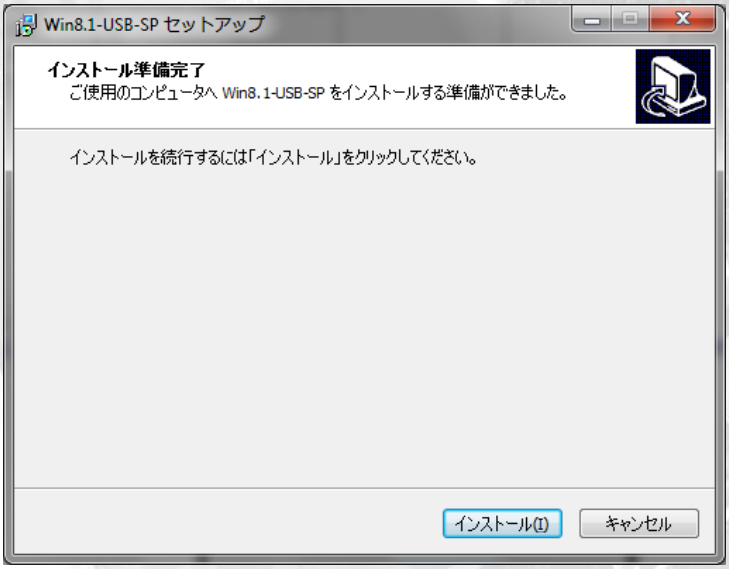

4. 実行完了の画面が表示されたら「完了」を選択し対策完了となります。

5. 対策ファイル実行後は、DDC(Diagnostic Device Control) にて、通常通り電源供給されたKTS/FSA等を、USBケーブルにて有線接続の上、接続設定を行ってください。